

2 Jahre Garantie ab Kaufdatum

Unsere Garantieleistung ist auf Behebung von Material und Fabrikationsfehlern bzw. den Austausch des Produktes beschränkt (z. B. Nähte, geschweißte Nähte).

Garantieansprüche können Sie nur innerhalb eines Zeitraumes von zwei Jahren erheben. Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie einen Ersatz. Mit dem Austausch des Produktes beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf, um eventuelle Garantieansprüche geltend machen zu können.

Surface Marker (Deutschland) eK

**Friedrichsruher Weg 200
24159 Kiel**

**info@surfacemarker.de
www.surfacemarker.de**

Gebrauchsanweisung & Garantie

Warnung

Dieses Produkt ist keine Schwimmweste und sollte nicht als Lebensrettungshilfe benutzt werden. Unsachgemäße Benutzung kann zu Verletzungen oder zum Tod führen.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig!

Unter die Garantie fällt nicht:

- Löcher, Risse, Schnitte oder materielle Verschlechterung verursacht durch Kontakt mit Chemikalien.
- Verblässen oder Entfärbung wegen übermäßiger Belastung durch Sonnenlicht oder Chemikalien.
- Die Garantie schließt auch den Karabinerhaken aus, falls eine Fehlfunktion wegen unsachgemäßer Wartung eintritt.

Aufbewahrung und Pflege

- Spülen Sie Ihre Boje und das Webbing nach jedem Tauchtag mit Süßwasser und lassen Sie es trocknen.
- Beachten Sie beim Ausspülen besonders den Karabinerhaken und bedienen Sie diesen mehrmals während des Ausspülens.
- Benutzen Sie gelegentlich etwas Silikonfett für den Karabinerhaken, um einwandfreie Bedienung sicherzustellen.
- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit auf Petroleum basierten Produkten, Aerosolen oder Chemikalien.
- Lassen Sie Ihre Signalboje oder WDS™ nie in übermäßigem Sonnenlicht oder extremen Temperaturen liegen.
- Vor dem Tauchgang - überprüfen Sie Ihre Signalboje und WDS™ vor jedem Tauchgang, wie Sie es mit Ihrer ganzen Tauchausrüstung tun sollten.




**surface[®]
MARKER**
www.surfacemarker.de

Vor dem Tauchgang


Step 1a

Nehmen Sie das Webbing Deployment System WDS™ und die Signalboje aus dem Beutel und entrollen Sie die Boje komplett. Ziehen Sie am Karabinerhaken des Webbing bis das ganze Webbing gelöst ist. Sie müssen das Elastikband vorher nicht lockern. Wenn Sie das Elastikband vorher lösen, besteht Gefahr der Verhedderung des Webbing.

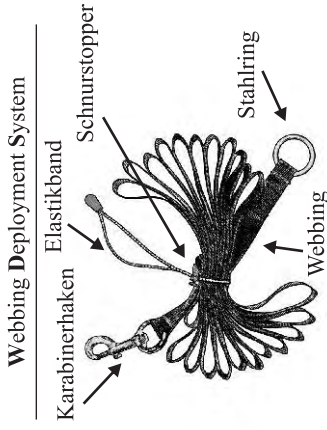

Step 2a

Setzen Sie den Stahlring über Ihren Daumen und legen Sie das Elastikband um Ihr Handgelenk. Stellen Sie sicher, daß das Elastikband nirgendwo hängenbleiben kann (keine Uhr oder Tauchcomputer am Handgelenk). Es soll leicht vom Handgelenk abrutschen können. Hinweis: Der Stahlring ist groß genug, um einfach - sollte es nötig sein - vom Daumen zu rutschen.

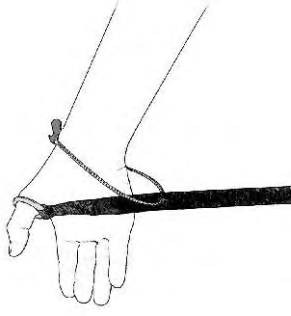

Step 3a


Mit Ihrer freien Hand legen Sie das Webbing in Schlaufen in Ihre andere Hand (Schlaufen sollten nur etwas größer als Ihre Faust sein). Greifen Sie die Schlaufen fest, bis Sie das Ende des WDS™ erreicht haben. Schlaufen sollten so flach wie möglich aufeinandergelegt werden.



Auf keinen Fall sollten Sie das Webbing um Ihre Hand wickeln.

Step 4a

Legen Sie das nun gelockerte Elastikband über das gebündelte Webbing und ziehen Sie den Schnurstopper herunter, um das Webbing zusammenzuhalten. Ihr WDS™ ist jetzt wieder zum Gebrauch bereit. Durch Ziehen, entfaltet sich das WDS™ glatt und leicht. Üben Sie dieses mehrmals, bevor Sie tauchen.

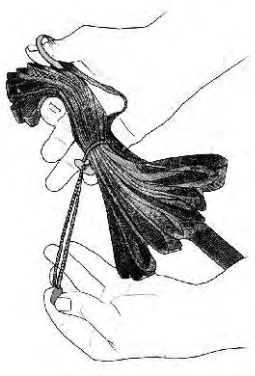

Rollen Sie oben die Boje vom geschlossenen Ende auf. Kurz bevor Sie die Boje ganz aufgerollt haben, legen Sie das WDS™ gerade auf die Boje und wickeln Sie den restlichen Teil der Boje darum, um es dann leicht im Beutel verstauen zu können.


Einsatz beim 5 m Sicherheitsstopp

☛ Setzen Sie Ihre Signalboje nur in einer Tiefe von 5m ein. Benutzen Sie das WDS™ nicht aus größeren Tiefen!

Step 1b

Gehen Sie in neutrale Trierung bevor Sie den Einsatz beginnen.

Entrollen Sie die Boje und setzen Sie den Stahlring des WDS™ über Ihren Daumen auf Ihrer linken Hand. Nehmen Sie die Öffnung der Boje in Ihre linke Hand.

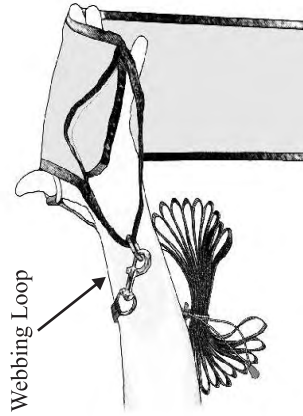


Das Webbing sollte über Ihren linken Arm an der Aussenseite weg von Ihrem Körper und von Ausrüstung hängen, um die Möglichkeit der Verwicklung zu vermeiden. Wenn Sie Instrumente am Handgelenk tragen, seien Sie besonders vorsichtig.

Step 2b

Webbing Deployment System-WDS™

Mit Ihrer rechten Hand halten Sie Ihren Oktopus an die Öffnung der Boje. Blasen Sie kurz in die Öffnung, um die Boje in eine aufrechte Position zu bringen. Fahren Sie fort, Luft in die Boje zu blasen und lassen Sie los, sobald die Boje Auftrieb bekommt.

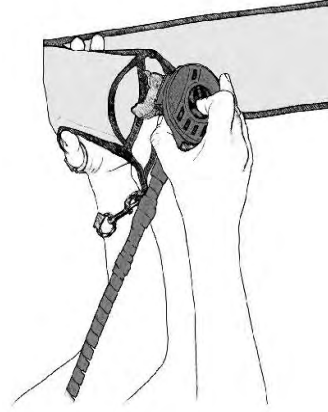


Achtung: Stellen Sie sicher, daß die Schlaufe an der Unterseite der Boje von Ihrem Oktopus ständig frei ist und nicht hängenbleiben kann, wenn Sie die Boje loslassen.

Step 3b

Sie sollten den Ring nur mit Ihrem Daumen halten. Das Webbing entfaltet sich von allein durch den Zug der aufsteigenden Boje.

Wenn es ein Problem beim Einsatz gibt und das Webbing sich nicht glatt entfaltet, geben Sie das WDS™ sofort frei, indem Sie den Ring vom Daumen abrutschen lassen.

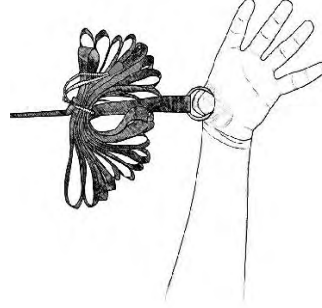


Nach Beendigung des Sicherheitsstopps, während Sie langsam aufsteigen, sammeln Sie das Webbing auf die gleiche Weise, wie bei 4a. Vor dem Tauchgang beschrieben ein (siehe Step 2a).

Step 4b

An der Oberfläche sichern Sie Ihr WDS™ mit dem Elastikband. Blasen Sie die die Boje komplett auf, um maximale Sicht zu erzielen.

Ziehen Sie die Boje an der Schlaufe am Ende der Boje herunter, um sie in eine aufrechte Position zu bringen. Behalten Sie diese Position bei, bis Sie bei Ihrem Tauchboot sind.

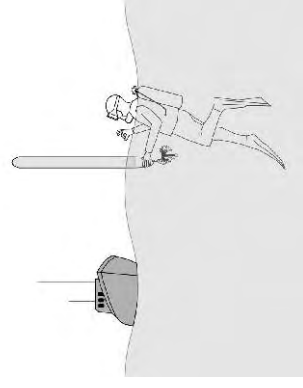

**Surface Safety
Always Be Visible**